



TILSYNSNOTAT NR. 01

Idestrup sogns menighedsråd
Idestrup præstegård
Møllevvej 35, 4872 Idestrup

08.03.2022
Rev.:

Tilsynsnotat

Dato : 08.03.2022

Rev.dato :

Side : 1/5

Tilsyn udført d. 08.03.2022 af:**Tilsynsnotat udført af:**Christopher Pedersen
Theis Madsen**Tilsynsnotat fremsendt pr. mail til:**Idestrup Sogns Præstegård
Idestrup Sogns Præstegård
Idestrup Sogns Præstegård
Friis Andersen Arkitekter
Friis Andersen Arkitekter
Friis Andersen ArkitekterSøren Bjerregaard
Steen Christiansen
Dorte Spuur
Søren Ibsen
Theis Madsen
Christopher Pedersens.e.bjerregaard@mail.dk
steen.frilund@youseepost.dk
gosh@vnf.fk
si@friis-a.dk
tm@friis-a.dk
cp@friis-a.dk



Frontispicen er åbnet op for besigtigelse, for at finde grundet til udskridningen på murværket.



Indvendigt konstatering er stålbjælke over vinduer, som korrigeres grundet alder og fugt, og som trykker murværket ud.



Stålet bør udskiftes, under arbejdet.





Kondens dannelse på indvendigt vindue på 1.sal.
Billedet er taget mod haven.




Under besigtigelsen indvendig tagkonstruktion af frontispicen, kunne der ikke konstateres synlig affugtning af synligt teglvæg.



Frontispicen er opbygget med krydsfiners plade, og viser tydelige tegn på opfugtning, skimmel og frostskaeder i træværket, dette bør udbedres.



Fugt og skimmel er generelt problem på de synlige krydsfiners plader.

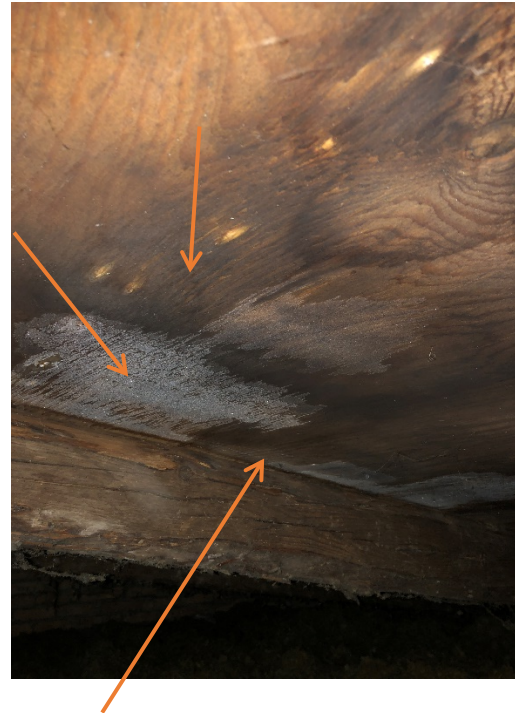

Indvendig besigtigelse vidste ikke tegn på indvendig fugtproblem, efter celotex pladen blev fjernet.



Facadevæg under pudslaget, er berappet med asfalt / tjærer produkt.

