



TILSYNSNOTAT NR. 02

Idestrup sogns menighedsråd
Idestrup præstegård
Møllevvej 35, 4872 Idestrup

22.03.2022
Rev.:

Tilsynsnotat

Dato : 22.03.2022

Rev.dato :

Side : 1/4

Tilsyn udført d. 22.03.2022 af:Christopher Pedersen
Theis Madsen**Tilsynsnotat udført af:**

Christopher Pedersen

Tilsynsnotat fremsendt pr. mail til:Idestrup Sogns Præstegård
Idestrup Sogns Præstegård
Idestrup Sogns Præstegård
Friis Andersen Arkitekter
Friis Andersen Arkitekter
Friis Andersen ArkitekterSøren Bjerregaard
Steen Christiansen
Dorte Spuur
Søren Ibsen
Theis Madsen
Christopher Pedersens.e.bjerregaard@mail.dk
steen.frilund@youseepest.dk
gosh@vnf.fk
si@friis-a.dk
tm@friis-a.dk
cp@friis-a.dk



Besigtigelse af frontispicens tag, viser tydelige tegn på tagarbejde som ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.




Forkert udført zink arbejde, resultere i af der opstår revner i loddede samlinger som vidst på billedet.



Kip samlinger er forkert udført, og er skjult af med zinkplade, hvorefter den er loddet. Dette er ikke udført håndværksmæssigt korrekt.



Forkert udført afslutning ved tagfod, har gjort at der er direkte adgang fra tagfoden og ind til undertaget.

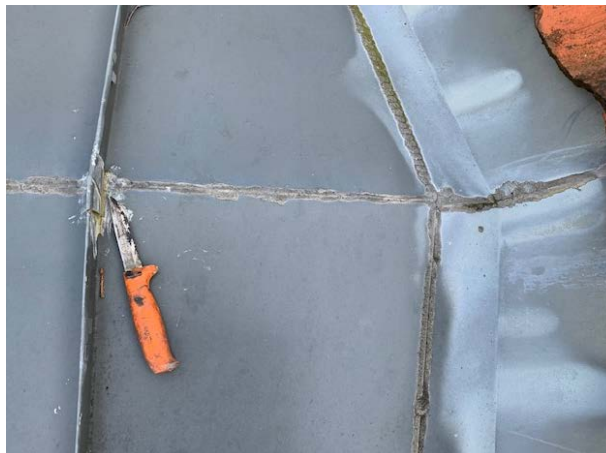

Forkert lodning af zink og manglende korrekt udførelse af zinktaget, har gjort at taget ikke arbejder som det skal. Dette medfører at der opstår sprækker hvor vand, sne og fugt kan trænge ind i tagkonstruktionen.



Manglende fals og skjult samling som er loddet har fået zinken til at revne i samlinger.



Frontispicen er opbygget med krydsfiners plade, og viser tydelige tegn på opfugtning, skimmel og frostskeer i træværket, dette bør udbedres.



Fugt og skimmel er generelt problem på de synlige krydsfiners plader.

